




ISTITUTO SAN GIUSEPPE
VERBALE DI ACCERTAMENTO CONDIZIONI DI
SICUREZZA POST EVENTO SISMICO

01/08/2026

1 di 2

VERBALE DI ACCERTAMENTO
Pozzuoli (Na) 01 AGOSTO 2026 ore 09.00

In data 01 Agosto 2026, dalle ore 09.00 di concerto con la Direzione scolastica il sottoscritto Iannuzzelli Vincenzo, Ingegnere Civile Ambientale sez.A n°23049, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ha proceduto ad un sopralluogo tecnico della struttura dell'istituto S. Giuseppe sito in Pozzuoli alla Via Solfatara per verificare le condizioni di sicurezza post evento tellurico, facente parte di sciame sismico, con epicentro nei Campi Flegrei e con magnitudo di 4.7 (scala Richter), avvenuto alle ore 19:46 (ora locale) del 31-07-2026,

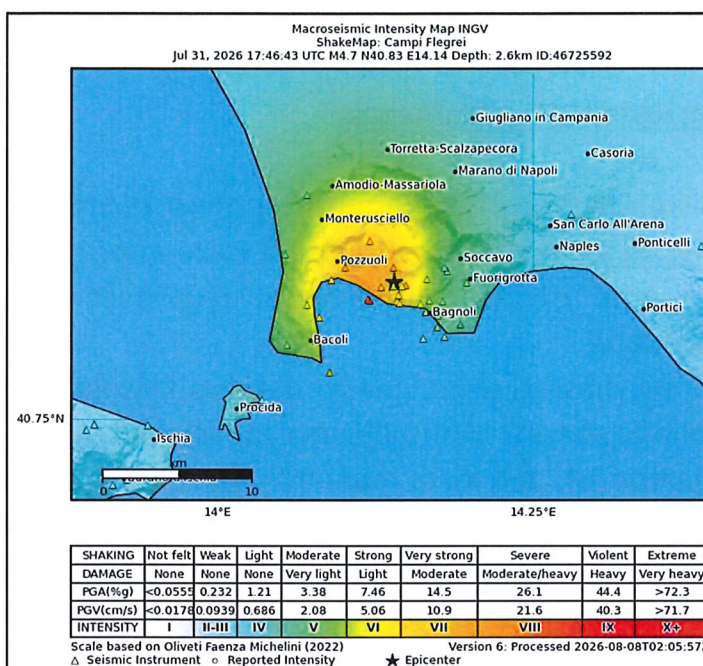

seguito da altri eventi di minore magnitudo tutte con epicentro prossimo alla Solfatara, secondo la seguente visualizzazione (fonte terremoti.ingv.it, Md > 3.0):

Origin time (Italy)	Magnitude	Region	Depth	Latitude	Longitude
2026-08-01 05:49:26	Md 3.0	Campi Flegrei	1	40.82	14.14
2026-08-01 05:47:12	Md 3.1	Campi Flegrei	1	40.82	14.15
2026-08-01 01:20:13	Md 3.1	Campi Flegrei	1	40.82	14.14
2026-07-31 23:35:39	Md 3.1	Campi Flegrei	1	40.82	14.15
2026-07-31 22:00:09	Md 3.8	Campi Flegrei	3	40.83	14.10
2026-07-31 19:46:43	Md 4.7	Campi Flegrei	3	40.83	14.14

Sono state accuratamente verificate le seguenti parti dello stabile:

- Facciate esterne: sono state verificate visivamente le pareti, gli aggettini e i marcapiani per riscontrare eventuali lesioni e/o possibili distacchi di intonachi e allo stato attuale, non si riscontrano condizioni di pericolo.
- Struttura metallica della scala di emergenza esterna: sono state verificati i montanti, le ringhiere i pianerottoli ed i gradini e non sono state evidenziate condizioni di pericolo.

	ISTITUTO SAN GIUSEPPE VERBALE DI ACCERTAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA POST EVENTO SISMICO	01/08/2026 2 di 2
---	---	---------------------------------------

- Ambienti interni (aule, corridoi, scale, ecc.): sono state verificate le condizioni di apertura delle porte, l'integrità delle controsoffittature (compresi corpi illuminanti) e delle chiusure dei cassonetti sulle finestre; si sono verificate le pareti interne e le strutture portanti..

Conclusioni al sopralluogo

Dal sopralluogo effettuato **non si rileva la presenza di un qualsiasi segnale di sofferenza strutturale** provocata dalle azioni sismiche degli eventi in atto.

La recente ristrutturazione ha salvaguardato i legami tra strutture primarie e secondarie.

Gli unici dissesti sono, perciò, osservabili solo di elementi di rivestimento (marmi intonaci) perché hanno diverse capacità elastiche nei confronti dell'azione sismica: muovendosi, perciò, in maniera differente e non sincrona, tenderà sempre a prodursi una lesione che evidenzia il movimento relativo dei due elementi. Si riscontrano lievi fessurizzazioni superficiali delle pitture e tonacature che non comportano rischi di cedimenti o rilasci pericolosi di materiale. Inoltre si evidenziano le classiche e normali lievi lesioni alle angolature dei telai delle aperture (porte e finestre) sulle superfici orizzontali (pareti): dovuti alla propagazione dell'energia.

Nella fase post sopralluogo è stata convocata ditta edile per il ripristino delle suddette osservazioni, che fine.

Per i motivi su descritti, lo scrivente afferma che il fabbricato non ha ricevuto alcun danno strutturale dagli eventi bradisismici finora in atto, e che può dunque ritenersi perfettamente funzionale e la cui fruizione può continuare in condizioni di assoluta sicurezza.

Dagli accertamenti effettuati si conferma che non vi sono condizioni ostative allo svolgimento regolare delle attività didattica ed extrascolastica.

Il Tecnico

Ing. Iannuzzelli Vincenzo



Dirigente

Suor Rita Ginestra